

**1. Территория, прилегающая к зданию (участку):
По адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 139 «а»**

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1- 4	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г, У	Установить информационный тактильный уличный стенд на высоте 1.5 – 4м.	Текущий ремонт
				3,4	Калитка по периметру не выделена контрастной маркировкой.	К,О,С,Г, У	Калитку по периметру выделить контрастной маркировкой полосой желтого цвета	Текущий ремонт
				3,4	Ширина калитки 1,0м Высота порога 0,05м	К,О,С	До капитального ремонта оборудовать порог перекатным пандусом либо предусмотреть открытие ворот при обращении инвалидов групп М3,М4. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порога не более 0,014м	Текущий ремонт
				3,4	Отсутствует	К,О,С,Г,	Установить	Текущий

					кнопка вызова персонала	У	на контрастном фоне, на высоте 0.8м-1.1м кнопку вызова персонала с выводом на пульт администратора	ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		4-8	Присутствует бордюрный камень, не оборудованный съездами, мешающий доступу на спортивные площадки	К,О,С,У	В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или устраивают съездами. При устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:10. Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м. При капитальном ремонте уложить бордюрный камень высотой 0,02м. Контрастно выделить бордюрный камень по	Текущий ремонт

							всему пути движения.	
				4-8	Отсутствуют визуальные средства информации направления движения к входу на объект, спортивному городку	Г,С,У	Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) направления движения к входу на объект, спортивному городку	Текущий ремонт
				5-8	На территории не оборудованы и не обозначены места отдыха для инвалидов и МГН	К,О,С	На основных путях движения по территории следует предусмотреть не менее, чем через 100м-150м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Есть		1,2, 7,8	Не выделены места для парковки автомобилей инвалидов	К,С,О,У, Г	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО

						инвалидов из расчета 10% от всех мест. Нанести горизонтальную разметку размерами 3.6м x 6м и знак инвалида 0.75м x 1.2м на высоте 1.5-2.5м в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016
	Общие требования к зоне	Привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г, О, У)		1-8	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий по зоне:

Предусмотреть возможность оказания ситуационной помощи при входе на территорию объекта для каждой группы инвалидов путем свободного прохода через въездные ворота.

2. Вход (входы) в здание
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5,7, 8	Ширина лестничного марша более 4м	О,С	Рекомендуется предусмотреть разделители потока каждые 4 м. на высоте 0,9м.	Текущий ремонт
				5,7, 8	Краевые ступени не выделены контрастным цветом.	С	Обустроить на проступах краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м	Текущий ремонт
				5,7, 8	Перед лестничными маршами отсутствуют тактильные предупреждающие указатели	О,С,У	Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5м	Текущий ремонт

							- 0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней шириной 3м	
				5,7, 8	С обеих сторон лестница не ограждена перилами (поручнями)	О,С,Г,У	Открытую лестницу оградить с обеих сторон перилами (поручнями) на высоте 0.9м Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет				К,О,С	Продублировать лестничный марш пандусом с уклоном 1:20 при высоте подъема 0,65м. (длина пандуса должна составлять не менее 13м. без учета разворотных площадок), либо подъемным	Капитальный ремонт

							устройством вертикального (горизонтального типа)	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть		7,8	Ширина распашной двери 1,72м., рабочей створки - 0.83м Высота порога 0,03м	К,О,С,Г,У	Рекомендуется расширить рабочую створку распашной двери до 0.9м в свету. До капитального ремонта оборудовать пороги перекатным пандусом После капитального ремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м	Текущий ремонт
				7,8	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,Г,У	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками на высоте 1,5м-4м Предусмотреть электронное устройство для отображения текстовой информации (бегущая строка) и звуковые информаторы.	Текущий ремонт

				10	На входе присутствует рамка металлодетектора	К,О,С	Рамка металлодетектора должна быть оборудована запрещающим знаком Е21 При установлении рамки предусмотреть для инвалидов альтернативный проход и пути эвакуации шириной не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
				7-10	Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, продублированным шрифтом Брайля	С	Со стороны дверной ручки, на высоте 1,2м-1,6м, на расстоянии 0,1-0,6м. от рабочей створки двери установить информационную тактильную таблицу с названием организации, продублированную шрифтом Брайля Установить знаки доступности.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть						
				9	Дверные ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета	С,У	Выделить контрастным цветом по отношению к дверному полотну дверные ручки	Текущий ремонт
				9	Ширина распашной двери 1,58м.,	К,О,С,Г,У	Рекомендовано предусмотреть ширину	Текущий ремонт

					рабочей створки-0.76м		рабочей створки двери в свету до 0,9м., либо держать дверь открытой	
				9	Не закреплено противосколь зящее покрытие	К,О,С	Закрепить противосколь зящее покрытие	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)		5, 7-10	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий по зоне:

3. Пути движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		13-17, 22, 24	Отсутствует доступ для инвалидов и МГН на второй и последующие этажи	К,О	Оборудовать доступ на второй и последующие этажи с помощью лифта, подъемного устройства, ступенькохода и др.	Инд реш с ТСР
				18,19, 26,31	Отсутствует тактильная информационная мнемосхема с навигацией внутри объекта	С,Г,У	Справа, при входе на объект, на расстоянии 2м-4м и на высоте 0,85м-1,1м установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта В вестибюлях следует предусматривать установку информационных терминалов/ киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для	Текущий ремонт

							посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиотелеинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения.	
			9,12, 15, 28-30	Вдоль путей движения не выделены выступающие части стен, колонны	К,О,С,У	Установить тактильные предупреждающие указатели на расстоянии 0,3м до препятствия или установить колесоотбойники высотой 0.05м, контрастно выделить выступающие элементы стен и колонн на высоте 1.1м – 1.4м полосой 0.025м	Текущий ремонт	
			10-12, 26,28, 29, 31-34	В холлах не оборудованы и не обозначены места отдыха (ожидания) для инвалидов	К,О,С,Г, У	Оборудовать места отдыха (ожидания) инвалидов скамьями с опорой для спины и подлокотником. Обозначить места отдыха (ожидания) для инвалидов знаками доступности. При большой длине этажа зону отдыха	Текущий ремонт	

							следует предусматривать через 25-30м.	
				9,11	В вестибюле первого этажа представлены достижения школы (кубки, награды и пр.), расположенные в шкафах со стеклянными дверцами	С	Перед шкафами рекомендуется установить тактильные предупреждающие указатели (размещать на расстоянии 0,3м до препятствия) либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхность. Рекомендуется оградить шкафы со стеклянными дверцами с боковых сторон на высоте 0,9м поручнями, на прозрачные полотна дверей нанести контрастную маркировку в архитектурном стиле	Текущий ремонт
				15,16, 20,21, 23,26	На путях движения по коридорам (перед лестницами и дверными проемами) отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели	С	Оборудовать пути движения по коридорам (перед лестницами и дверными проемами) тактильно-контрастными предупреждающими указателями либо выделить контрастным цветом	Текущий ремонт

				25-28, 31-34	Ширина коридоров 1,46-1,4м	К,С	При капитальном ремонте рекомендуется предусмотреть ширину путей движения не менее: -при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5м.; -при встречном движении - 1,8м.	Капитальный ремонт
				19,21, 25-28,34	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов	К,О,С,Г, У	Предусмотреть указатели направления движения для инвалидов и МГН Вдоль путей движения, на высоте 0,9м оборудовать пристенные поручни	Текущий ремонт
				21,84	Из холла второго этажа спуск в актовый зал, не оборудованный поручнем	К,О,С	По всей длине спуска, с правой стороны, на высоте 0,9м оборудовать поручень Предусмотреть открывание створки двери актового зала на левую сторону	Текущий ремонт
				29	В вестибюле теннисный стол	С	Рекомендуется оградить либо контрастно выделить полосой шириной 0.3м площадку для теннисного стола размерами 4х9м	Текущий ремонт

							Предусмотреть площадь зоны безопасности не менее 22,7м ²	
				11,15 , 29,30	На стенах вестибюля присутствуют зеркала	С	Рекомендуется установить перед зеркалами тактильные предупреждающие указатели, либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхность. Рекомендуется оградить зеркала на высоте 0,9м поручнями либо другими средствами	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Да		13- 17,22	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы	С	На проступах краевых ступеней лестничного марша выделить одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м	Текущий ремонт
				14,16 , 22, 24	Часть лестниц не оснащена пристенными	О,С	Оборудовать перила на лестничных маршах с	Текущий ремонт

					перилами		обеих сторон на высоте 0,9м, обеспечив ширину лестничного марша не менее 1,35м.	
				13-18, 22, 24	По бокам ступеней отсутствуют бортики для предотвращения соскальзывания трости	О,С	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	Текущий ремонт
				14,16, 22	На лестничных пролетах присутствуют ниши с декоративными стеклянными витражами	К,О,С,У	Ниши с декоративными витражами оборудовать с одной стороны поручнем на высоте 0,9 м	Текущий ремонт
				13, 15-18	Перед лестницами отсутствуют напольные тактильные указатели «Внимание! Опасность!», а также тактильные обозначения этажей на перилах	С,Г	Нанести тактильные обозначения этажей на внутренней части перил. Установить напольные тактильные указатели «Внимание! Опасность»	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет				К	Предусмотреть стационарные подъемные	Капитальный ремонт

							устройства, лифт, либо ступенькоход и т.п.	Инд реш с ТСР
3.5	Дверь (межкоридорная)	Есть		15,18, 21, 23, 26	Дверные ручки на путях движения по коридорам не имеют окраску, контрастную с окружающей средой	С,У	Нанести контрастную окраску на дверные ручки, отличную от дверей	Текущий ремонт
				15,18, 19, 21, 23	Двери распашные 1,4м - 1,52м Ширина рабочей створки в свету от 0,73м до 0,86м	К	Рекомендовано предусмотреть ширину рабочей створки в свету 0,9м	Текущий ремонт
				15,16, 20, 23	Высота дверных порогов от 0,02 м – 0,1м	К,О,С	До капитального ремонта для преодоления порогов использовать перекатной пандус. При капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014м одного элемента	Текущий ремонт
				15, 18, 19, 24, 26	Форма установленных ручек на дверях не позволяет инвалиду управлять ими одной рукой	К,О,С	Установить на дверях ручки нажимного действия либо С- и П-образной формы	Текущий ремонт
				15-17, 21, 25, 26,	Отсутствуют тактильные таблички с названием функционал	С	Разместить рядом с дверью, со стороны дверной	Текущий ремонт

				28-30, 31-34	БНЫХ ЗОН		ручки на высоте от 1,2м до 1,6м информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	Да		35, 36, 38, 41	На путях эвакуации нет указателей направления движения для инвалидов, выполненных на светонакопительных информационных табличках	К,О,С,Г, У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках. Установить предупреждающий знак (E21)	Текущий ремонт
				36, 38,41	Ширина дверных проемов эвакуационных выходов от 0,81м-0,9м Высота порогов 0,02м -0,06м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами При капитальном ремонте предусмотреть	Капитальный ремонт

							высоту порогов дверных проемов не более 0,014м	
				37,39 , 40, 42	На наружных эвакуационных лестницах нет поручней, контрастно выделенных краевых ступеней, присутствует одиночная ступень (0,04м)	К,О,С	Контрастно выделить краевые ступени Демонтировать одиночную ступень либо оборудовать съездом уклоном 1:10 Наружные лестницы оборудовать поручнями с двух сторон на высоте 0,9м-1,1м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м и иметь травмобезопасное исполнение Поручни лестниц на путях эвакуации выделить контрастно цветом относительно окружающей среды В условиях темноты для оформления поручней рекомендуется использовать фотолюминесцентный материал либо искусственную	Текущий ремонт

							подсветку При капитальном ремонте предусмотреть оборудование эвакуационных путей пандусами или съездами	
				35-43	Дверные проемы и ручки на путях эвакуации не имеют окраску, контрастную с окружающей средой.	С	Нанести контрастную окраску по периметру дверных проемов и ручек дверей	Текущий ремонт
				36, 38, 40	На дверях эвакуационных выходов присутствуют задвижки и навесные замки	К,О,С,У	Рекомендуется установить ручки нажимного или «С», «П» образного типа, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм	Текущий ремонт
				36, 38	На эвакуационных выходах отсутствует освещенность	К,О,С,Г, У	Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) в зданиях общественного назначения следует повышать на одну ступень	Текущий ремонт

							по сравнению с требованиями СП 52.13330. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4.	
				35, 36, 38, 41	На путях эвакуации отсутствуют звуковые оповещатели, указывающие направление движения	Г,У	Предусмотреть на путях эвакуации установку звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	Текущий ремонт
				43	Не допускается использование путей эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам	К,О,С,Г, У	Предусмотреть альтернативные пути эвакуации. Оборудовать второй и последующие этажи «Самоспасом» либо другими допустимыми средствами	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,У)		9-43, 84	Капитальный ремонт Инд реш с помощью ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Предусмотреть подъемные устройства для доступа инвалидов в столовую, на второй и последующие этажи.

Предусмотреть доступ и размещение собаки - поводыря

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания, в т. ч.	есть						
	Классные комнаты			44, 46, 47, 61	Двери распашные 0,99м, ширина рабочей створки 0,46м – 0,86м Присутствуют пороги 0,02м-0,05м.	К,О,С	Рекомендуется расширить рабочие створки дверей до 0,9м в свету Установить перекатные пандусы, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента	Текущий ремонт
				61-63, 66	Высота кафедр (кабинеты физики, химии, биологии) составляет 0,13м -0,14м	К,О,С	Использовать перекатные и рулонные пандусы	Текущий ремонт
				44-46, 56, 61, 67	На кабинетах отсутствуют информационные таблички, выполненные рельефно-графическим и рельефно-	С,Г	Установить таблички с указанием номера и назначения кабинетов на высоте 1,2-1,6м от	Текущий ремонт

					точечным способом		уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	
				49-55, 57, 59	Не обозначены места для инвалидов	К,О,С,Г,У	Обозначить места для инвалидов	Текущий ремонт
				49-55, 57, 59	Кабинеты не оборудованы специальной мебелью (столами и стульями для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата)	К,О,С,Г	В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Предусмотреть специализированную мебель для инвалидов (стол, стул с подлокотником т.п.)	Текущий ремонт
				48-55, 57, 59	Не все кабинеты полностью оснащены специальным оборудованием	С,Г,У	Оборудовать классные кабинеты согласно стандартам школьного	Текущий ремонт

					для занятий с детьми с ОВЗ		образования для детей с ОВЗ, в т.ч., системой усиления звука для слабослышащих детей (переносной индукционной петлей), сенсорным оборудованием для занятий со слабовидящими детьми и т.п. (согласно Приказам Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 и от 05.04.17 №301).	
				56, 57	Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка	Г	Для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций	Текущий ремонт
				56, 57, 61	На дверях кабинетов установлены ручки не нажимного типа	О,С	На дверях кабинетов установить ручки нажимного типа либо С- и П-образного типа	Текущий ремонт
				49-55,	Отсутствуют разворотные	К,О	Предусмотреть расстановку	Текущий

				57, 59	площадки для обслуживания инвалидов на колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата		оборудования и мебели для выделения мест разворота инвалида на коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата (диаметром не менее 1,4м) и проходы между столами не менее 1.2м.	ремонт
	<i>Кабинет географии</i>			67, 68	Дверь распашная 0,99м, ширина рабочей створки 0,46м Высота стоек-витрин- 0,92м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть рабочую створку двери до 0,9м в свету	Текущий ремонт
				68	Минералы, образцы горных пород и природных камней представлены в стеклянных витражах, шкафах со стеклянными дверцами	С	Перед витражами и шкафами установить тактильные предупреждающие указатели на расстоянии 0,3м от препятствия размером 0,3х0,3м, либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхность	Текущий ремонт
	<i>Кабинеты-лаборатории (химия, биохимия, физика и т.п.)</i>			61-63	Отсутствует раковина с краном нажимного типа	К,О,С	Оборудовать хотя бы одну раковину краном нажимного либо сенсорного типа, горизонтальным поручнем	Текущий ремонт

						Обозначить знаком доступности	
			63	Отсутствует лабораторный стол для инвалидов с подвижной крышкой-трансформером и стулом со спинкой	К,О,С	Предусмотреть специализированный лабораторный стол для инвалидов с подвижной крышкой-трансформером и стулом со спинкой	Текущий ремонт
	Кабинет информатики и вычислительной техники		70, 71	Ширина распашных дверей 1,05м-1,13м, ширина рабочих створок 0,55м-0,68м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть рабочие створки дверей до 0,9м в свету	Текущий ремонт
			72, 73	В кабинете имеются компьютеры и ноутбуки, не оснащенные специализированными приспособлениями для обучения детей с ОВЗ	С,Г,У	Рекомендуется оснастить компьютерный кабинет (не менее 5% мест) специализированным оборудованием для обучения инвалидов, электронными образовательными ресурсами, в т.ч., Интернет ресурсом (например, Скайп), а также методической, справочной и информационной поддержкой, доступной для инвалидов (системы считывания экранной	Текущий ремонт

						<p>информации, проектором, программами распознавания речи, экранными увеличителями , клавиатурой, продублированной шрифтом Брайля и т.п.) в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ №301 от 05.04.17</p> <p>Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20лк</p>		
	<i>Кабинет психолога</i>			75, 76	Кабинет не полностью оборудован для занятий с детьми - инвалидами	С,Г,У	<p>Оборудовать кабинет портативными усилителями звука, сенсорными изделиями, программно-дидактическими комплексами, диагностическим, методическим материалом, учебно-наглядными пособиями, настольными играми с учетом возраста учащихся; набором различных материалов (строительный материал, пластилин,</p>	Текущий ремонт

						краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага и т.п.) (согласно Приказам Минобрнауки России от 17.10.13 №1155, от 05.04.17 №301) Предусмотреть место для сурдопереводчика		
	<i>Кабинет музыки</i>			77, 78, 84	Дверь распашная 0,99м., ширина рабочей створки 0,5м	К,О,С	Рекомендуется сделать одностворчатую дверь шириной в свету не менее 0,9м	Текущий ремонт
				78, 80	На входе в кабинет присутствует перепад высот пола в виде лестницы из двух ступеней	К,О,С	Дверной проем не должен иметь перепад высот пола До капитального ремонта оборудовать съезд в кабинет инвентарным пандусом 1:10 (10 %), шириной не менее 0,8м и длиной не менее 2м. Допускается применение световых маячков или световых лент После капитального ремонта перепад высот не должен превышать 0,014м	Текущий ремонт
				79,	Лестницы не	О,С	Оборудовать	Текущ

				81	оснащены пристенными перилами		перила на лестничных маршах с обеих сторон на высоте 0,9м, обеспечив ширину лестничного марша не менее 1,35м.	ий ремонт
				78-80	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы	С	На проступах краевых ступеней лестничного марша выделить одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м	Текущий ремонт
				79, 81	Не выделены и не обозначены места для инвалидов с нарушением опорно – двигательного аппарата	К,О	Оборудовать и обозначить места для инвалидов с нарушением опорно – двигательного аппарата слева от входа. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180* инвалида на кресле-	Текущий ремонт

							коляске следует принимать не менее 1,4м	
				78- 81	В кабинете присутствуют выступающие элементы мебели	С	Установить тактильные предупрежда ющие указатели, либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхность,	Текущ ий ремонт
				77, 78, 80, 84	Отсутствует аудиовизуаль ная система информирова ния	С,Г	Предусмотреть аудиовизуаль ную систему информирова ния (аудиогид, бегущая строка, индукционная петля усиления звука и т.п.) Определить место для сурдоперевод чика	Текущ ий ремонт
	МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК (Медицинский кабинет, процедурный кабинет)	Есть		82, 83, 86, 88	Ширина дверных проемов 0,75м-0,79м	К,О,С	Расширить дверной проем до 0,9м в свету	Капита льный ремонт
				82, 86, 88	Присутствуют пороги 0,02м и 0,04м		На дверных порогах установить перекатные пандусы, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента	Текущ ий ремонт
				83, 86- 88	Не оборудованы места ожидания для инвалидов	К,О,С	Оборудовать места ожидания для инвалидов скамьей со	Текущ ий ремонт

							спинкой и подлокотником Предусмотреть разворотные площадки для инвалидов-колясочников и проходы к медоборудованию	
				82, 86, 88	Вход в кабинет не оборудован световым сигнализатором вызова пациента	С,Г	Вход в кабинет оборудовать световым сигнализатором вызова пациента	Текущий ремонт
				82, 83, 86-88	Отсутствует акустическая и тактильная системы информации, дверной отбойник	К,Г,С	Оснастить медицинский блок индукционной петель, тактильными указателями при входе (либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхность) и дверным отбойником	Текущий ремонт
	Мастерские (слесарные, токарные)	Есть		91-94, 96, 97	Ширина дверей 0,79м-1,0м.	К,О,С,Г,У	Расширить дверные проемы до 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				91, 94, 96, 97	Присутствуют пороги от 0,03м до 0,04м	К,О,С	Установить перекатные пандусы, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента	Текущий ремонт
				91, 93	На входе в мастерские, с левой стороны висит	К,О,С	Обеспечить свободный беспрепятственный доступ в помещение,	Текущий ремонт

					пожарный щит и имеется препятствие на полу в виде ящика с песком		учитывая допустимую ширину прохода не менее 0,9м.	
				92-96, 98	Мастерские не оснащены специальным оборудованием для занятий учащихся с ОВЗ	К,О,С,Г,У	Оборудовать помещения системой усиления звука (переносной индукционной петлей) Для слабовидящих станки и оборудование должны быть снабжены тактильными ориентирами Предусмотреть контрастное выделение цветом зон безопасности рядом со станками и оборудованием Оградить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы, убрать острые углы оборудования Рекомендуется применять специально разработанные для рабочих специальностей технологическое оборудование и подставки для сырья, инструментов и готовой продукции	Текущий ремонт

				92, 93, 95, 98	Отсутствуют разворотные площадки для обслуживания инвалидов на колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата	К,О	Предусмотреть расстановку оборудования и мебели для выделения мест разворота инвалида на коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата (диаметром не менее 1,4м)	Текущий ремонт
					В мастерской присутствует кафедра высотой 0,12м	К,О,С	Оборудовать локальный съезд с перилами по одной стороне	Текущий ремонт
	Кабинет технологии (девочки)			99	Ширина двери 0,77м	К,О,С	Расширить створку двери в свету до 0,9м	Капитальный ремонт
				100 - 102	Ручки включения газа не окрашены в цвет, контрастный с газовой плитой	С	Предусмотреть окраску ручек включения газа в контрастный с газовой плитой цвет	Текущий ремонт
				101	Отсутствует раковина с краном нажимного типа	К,О,С	Оборудовать раковину краном нажимного либо сенсорного типа, горизонтальным поручнем Обозначить знаком доступности	Текущий ремонт
				99-102	На дверцах мебели установлены ручки не нажимного типа	О,С	На дверцах мебели установить ручки нажимного типа либо С- и П-образного типа	Текущий ремонт

				99, 102	По обеим сторонам от входа в кабинет присутствуют манекены	С	Перед манекенами установить тактильные предупреждающие указатели на расстоянии 0,3м от препятствия размером 0,5х0,5м, либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхность	Текущий ремонт
				99-102	Кабинет не оснащен специальным оборудованием для занятий учащихся с ОВЗ	Г,С	Оборудовать кабинет системой усиления звука (переносной индукционной петлей), видеоувеличителем. Предусмотреть место для сурдопереводчика	Текущий ремонт
4.2	<i>Зальная форма обслуживания</i>	есть		84	Отсутствуют таблички с названием зоны, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	С	Установить таблички с названием зоны на высоте 1,2м-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема.	Текущий ремонт

	<i>Актный зал</i>			84, 89	Двери распашные 1,28м Ширина рабочей створки 0,63м	К,О,С,Г	Предусмотреть ширину створки двери в свету не менее 0,9м	Текущий ремонт
				89, 90	Не обозначены места для инвалидов	К,С,Г	Обозначить место для расположения инвалида-колясочника вблизи эвакуационного выхода (входа) Предусмотреть зону безопасности в виде ограждения либо буферной зоны около выделенного места. Для инвалидов по зрению и их сопровождающих выделить и обозначить места в первом - втором ряду. Оборудовать актный зал индукционной петлей усиления звука Определить место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20лк	Текущий ремонт
				85, 89, 90	Лестницы на сцену и помост (в конце актного зала) не ограждены перилами	К,О,С	Лестницы оградить перилами с одной из сторон на высоте 0,9м. Предусмотреть	Текущий ремонт

						доступ на сцену с помощью подъёмного устройства, ступенькохода и т.п.	
			85	На фасаде расположен зеркальный витраж	С	Зеркальные стеновые панели рекомендуется оградить поручнями либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхность на высоте 1.1 и 1.4м	Текущий ремонт
			85, 89, 90	Актальный зал не оснащен системой усиления звука, тифлотехническими приборами	Г,С,У	Оборудовать актальный зал индукционной петлей, установить тифлотехнические приборы, предусмотреть звуковое и визуальное дублирование информации	Текущий ремонт
	Спортивный зал		103, 104	Двери распашные 1,3м. Ширина рабочей створки 0,66м	К,О,С,Г	Установить рабочую створку в свету не менее 0,9м	Текущий ремонт
			104 - 106	Отсутствует аудиовизуальная система информирования учащихся	С,Г,У	Предусмотреть электронное табло, переносную индукционную петлю	Текущий ремонт
			103 - 106	Не оборудована зона безопасности.	С,О,У	Рекомендуется вдоль стен зала, на свободных от оборудования участках, установить поручни для удобства передвижения инвалидов,	Текущий ремонт

						использующих вспомогательные средства для ходьбы.		
	Раздевалки спортивного зала			107 , 108	Ширина двери 0,74м	К,О,С	Расширить дверной проем до 0,9м.	Капитальный ремонт
				107 , 108	Крючки для одежды расположены на высоте 1,6м.	К,О	Предусмотреть 5% крючков для одежды на высоте 0,9-1,1м. и размер скамьи 0,6х0,8м со спинкой и подлокотником	Текущий ремонт
				107 , 108	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d=1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной ска	Текущий ремонт

						мы следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6x2,5м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м		
	<i>Душевые спортивного зала</i>			110	Ширина дверного проема 0,8м	К,О,С	Рекомендуется расширить дверной проем до 0,9м.	Капитальный ремонт
				110	Не оборудована душевая кабина для инвалидов	К,О,С,У	Предусмотреть не менее одной кабины размерами 1,8x1,8м. с установкой рычажных кранов, держателей для душа, поручнем, откидным сиденьем и кнопкой вызова.	Капитальный ремонт
				110	На полу присутствует выступающий элемент в виде одиночной ступени	К,О,С	Демонтировать одиночную ступень либо оборудовать съездом уклоном 1:12. При капитальном ремонте предусмотреть высоту ступени не более 0,014 м	Текущий ремонт
				109	Установлены не нажимного действия	К,О,С,У	Предусмотреть краны нажимного или сенсорного действия	Текущий ремонт

				112	Форма установленных ручек на дверях не позволяет инвалиду управлять ими одной рукой	О,С,У	Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек	Текущий ремонт
	Столовая			113 , 114	На пути следования присутствует лестница из 5 ступеней, ведущая вниз	К,О,С	Предусмотреть стационарные подъемные устройства, ступенькоход и т.п., либо оборудовать данную зону съездом (пандусом)	Капитальный ремонт
				113 , 114	С обеих сторон лестница не ограждена перилами (поручнями)	О,С,У	Открытую лестницу оградить с обеих сторон перилами (поручнями)	Текущий ремонт

						Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение		
				114 , 115	Дверь распашная 1,34м Ширина рабочей створки 0,62м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину рабочей створки двери не менее 0,9м.	Текущий ремонт
				117	Высота прилавка самообслуживания – 0,86м, высота прилавка выдачи еды - 0,92м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть высоту прилавков не выше 0,85м	Текущий ремонт
				116 , 117	Не оборудованы и не обозначены места для инвалидов	К,О,С,Г,У	Предусмотреть , оборудовать и обозначить символами доступности места для инвалидов, ближайšie к выходу Предусмотреть специализированную мебель для инвалидов (стол, стул с подлокотником т.п.)	Текущий ремонт

				116	Не оборудованы умывальники для инвалидов.	К,О,С	Оборудовать один умывальник поручнем, краном нажимного либо сенсорного типа, наклонным зеркалом. Перед умывальником предусмотреть разворотную площадку 1,4м.	Текущий ремонт
				116 , 117	Столы расставлены без учета разворотных площадок инвалидов - колясочников	К,О	Предусмотреть ширину проходов между столами не менее 1,2 м Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 360* инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4м	Текущий ремонт
	<i>Музей воинской славы и памяти Героя Советского Союза Рыкова Л.В.</i>			118 , 119	При входе в музей отсутствует мнемосхема помещения	С	Установить мнемосхему с указанием маршрута движения и наименованием экспонатов	Текущий ремонт
				118 , 119	Ширина дверного проема 0,81м Высота порога- 0,03м	К,О,С	Предусмотреть ширину двери в свету не менее 0,9м До капитального ремонта использовать перекатной пандус После капитального ремонта	Капитальный ремонт

							предусмотреть высоту порога на входе не более 0,014 м	
				118 - 122	Отсутствует аудиовизуальная система информирования	С,Г,У	Предусмотреть аудиовизуальную систему информирования (аудиогид, бегущая строка, индукционная петля усиления звука и т.п.) Определить место для сурдопереводчика	Текущий ремонт
				120 - 122	Стеклянные витрины не ограждены Отсутствуют информационные материалы рядом с экспонатами, продублированные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом	С	Рекомендуется оградить витрины на высоте 0,9м поручнями либо другими средствами Разместить рядом с экспонатами тактильно-информационные материалы в виде таблиц, продублированных рельефно-точечным и рельефно-графическим способом Выделить пути движения по музею с помощью напольных индикаторов Рекомендуется изготовить макеты экспонатов в уменьшенном виде	Текущий ремонт

	<i>Библиотека</i>			123	Отсутствует информационная табличка с названием кабинета и номером, продублированная шрифтом Брайля	С,Г,У	Со стороны дверной ручки, на расстоянии 0,1м–0,5м от дверного проема, на высоте 1,2м-1,6м от уровня пола установить табличку с указанием номера и назначения кабинета, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом,	Текущий ремонт
				123 , 125	Дверь одностворчатая, ширина – 0,79м.	К,О,С	Предусмотреть ширину двери в свету не менее 0,9м	Капитальный ремонт
				123 - 125	Отсутствует система усиления звука, места для слабовидящих детей	Г,С	Предусмотреть систему усиления звука (индукционную петлю) Оборудовать место для слабовидящих учеников с локальным освещением не менее 1000лк. Предусмотреть видеоувеличитель.	Текущий ремонт
				123 - 125	Отсутствуют знаки доступности	К,О,С,Г,У	Обозначить знаками доступности места для инвалидов Размеры рабочего места инвалида должны быть 1,5м х 0,9м. (без учета	Текущий ремонт

						поверхности стола)		
	Раздевалка (гардероб)			126 - 128	Отсутствуют таблички с названием зоны, продублированные шрифтом Брайля	С	Установить таблички с названием зоны на высоте 1,2-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки и на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема.	Текущий ремонт
				126 , 127	Не выделены контрастным цветом проемы металлических дверей	К,О,С	Выделить контрастным цветом проемы металлических дверей	Текущий ремонт
				126 - 128	Нет знаков доступности для инвалидов	К,О,С,Г,У	Установить знаки доступности	Текущий ремонт
				126 - 128	В гардеробе не организованы места для инвалидов	К,О,С,Г,У	Для инвалидов выделить и обозначить места, ближайшие к выходу.	Текущий ремонт
				127 , 128	Высота крючков для одежды 0,6м, 1,3м, 1,5м,	К,О,С	Расположить крючки для одежды на высоте не более 1,1м.	Текущий ремонт
					Перед гардеробом не оборудовано место для переодевания учащихся - инвалидов	К,О,С	Оборудовать место для переодевания скамьями с подлокотниками и твердой спинкой	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют указатели направления	К,О,С,Г,У	Установить указатели направления	Текущий ремонт

					движения по маршруту обслуживания		движения с конечной целью. Установить тактильные направляющие, индикаторы или поручни по ходу перемещения по маршруту обслуживания	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,О,У)		44 - 128	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Рекомендуется выделить и адаптировать для инвалидов кабинеты для сдачи выпускных экзаменов на первом этаже.

Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных и учебных целях.

Ученические места для учащихся-инвалидов должны быть обозначены и должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения.

5. Санитарно-гигиенические помещения
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		129 - 133	Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных	К,О,С	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу размером не менее 1,65м х 2,2м, с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины) Отсутствуют, откидные поручни, места для хранения колясок, разворотные площадки, крючки для тростей и др. принадлежностей	Капитальный ремонт

			129 , 130	<p>Ширина дверных проемов от 0,56м до 0,8м</p> <p>Высота порогов от 0,03м до 0,05 м</p>	К,О,С	<p>Предусмотреть ширину двери в свету не менее 0,9м</p> <p>До капитального ремонта использовать имеющийся перекатной пандус При капитальном ремонте предусмотреть высоту порога на входе не более 0,014 м</p>	Капитальный ремонт
			129, 130 - 132	Отсутствуют таблички с названием зоны, продублированные шрифтом Брайля	С	Установить таблички с названием помещений на высоте 1,2-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки и на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема.	Текущий ремонт
			129 , 130 - 133	У дверей санитарно-бытовых помещений нет идентификации о местах, доступных для инвалидов: не установлены знаки доступности, специальные тактильные пиктограммы, мнемосхемы	К,О,С,У	<p>Установить мнемосхему доступного санузла</p> <p>Установить знаки доступности кабин для инвалидов</p> <p>Выключатели установить на высоте 0,85-1,1м</p>	Текущий ремонт

				129 , 131 - 133	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала) с выводом на пульт администрации (охраны)	К,О,С,Г,У	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны)	Текущий ремонт
				130 , 132 , 133	Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Г,У	Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Текущий ремонт
				129 , 132 , 133	Раковины (умывальники) не оборудованы краном нажимного действия, поворотным зеркалом, горизонтальным поручнем	К,О,С	Оборудовать умывальники сенсорными или рычажными кранами, поворотным зеркалом, горизонтальным поручнем	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,Г,У)		129 - 133	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

При капитальном ремонте оборудовать санитарно- гигиенические кабины для инвалидов в общих уборных по гендерному типу не менее 5% в каждом блоке уборных.

6. Системы информации на объекте

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и эвакуации	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги и эвакуации. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
					Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	К,О,С,Г,У	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует акустическая система информации	С,Г	Установить в соответствии с нормативами систему информирующую	Текущий ремонт

						их средств, позволяющих ориентироваться на объекте		
					Для лиц с дефектами слуха не оборудованы места занятий специальными персональными приборами усиления звука	Г,С	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для занятий тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации на всем объекте.	С,У	Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные пиктограммы. Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля. Установить напольные тактильные предупреждающие и направляющие знаки.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II. Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------	-----------	------------	-----------------

структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия).